


Audi A1/A3/TT メカトロニクスの改修

リコール届出番号	外-2917	リコール届出日	令和元年9月19日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	7速Sトロニック型自動変速機のメカトロニクスにおいて、アッパーハウジングのねじ切り加工が不適切なため、耐久性が不足しているものがあります。そのため、アクيومレーターの継続的な油圧変化による疲労の蓄積により、アッパーハウジングに亀裂が発生し、油圧が低下して、最悪の場合、駆動力が伝達されず走行できなくなるおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、アッパーハウジングの製造ロットを確認し、該当する場合はアッパーハウジングを対策品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8JCDA	アウディ TT クハ° 1.8	TRUZZZ8J0D1006918~TRUZZZ8JXE1018172 平成23年11月02日~平成26年7月04日	1,936台	
	ABA-8PCAX	アウディ A3 1.4TFSI	WAUZZZ8P09A009465~WAUZZZ8PXAA118102 平成20年8月20日~平成22年4月5日	3,418台	
	ABA-8PCDA	アウディ A3 1.8	WAUZZZ8P09A031935~WAUZZZ8PXCA070877 平成20年10月7日~平成23年12月6日	1,143台	
	ABA-8XCTH	アウディ A1 1.4/136kw	WAUZZZ8X0EB027534~WAUZZZ8XXEB074442 平成25年10月10日~平成26年3月17日	150台	
	DBA-8PCAX	アウディ A3 1.4TFSI	WAUZZZ8P0AA120022~WAUZZZ8PXDA072985 平成22年3月8日~平成25年4月17日	5,854台	
	DBA-8VCPT	アウディ A3 SB 1.4T103kw	WAUZZZ8V0EA034424~WAUZZZ8VXFA081476 平成25年9月9日~平成27年1月10日	1,302台	
	DBA-8VCPTL	アウディ A3 セダン 103kw	WAUZZZ8V0E1014755~WAUZZZ8VXF1080151 平成25年12月9日~平成27年1月10日	762台	
	DBA-8VCXS	アウディ A3 SB 1.4T90kw	WAUZZZ8V0EA010771~WAUZZZ8VXFA083115 平成25年7月7日~平成27年1月8日	5,959台	
	DBA-8VCXSL	アウディ A3 セダン 90kw	WAUZZZ8V0E1007630~WAUZZZ8VXF1079047 平成25年12月9日~平成27年2月5日	3,259台	
	DBA-8XCAX	アウディ A1 1.4/90kw	WAUZZZ8X0BB014522~WAUZZZ8XXEB167820 平成22年10月20日~平成27年1月10日	11,067台	
	DBA-8XCPT	アウディ A1 1.4/103kw	WAUZZZ8X0EB097602~WAUZZZ8XXEB170037 平成26年5月3日~平成27年1月21日	361台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成22年8月20日~平成27年2月5日	35,211台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生個所

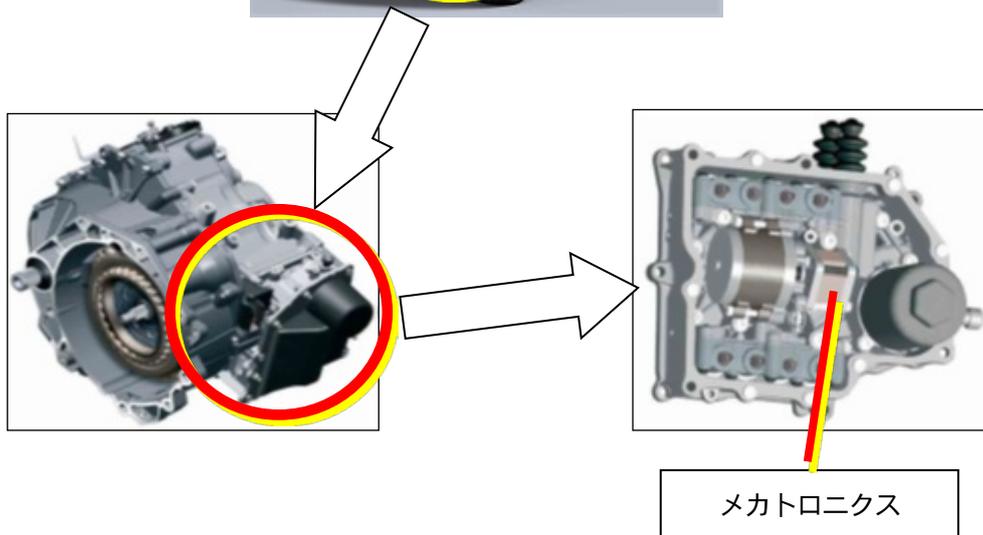

注： は、点検/交換部品を示す。