

## リコール届出一覧表


リコール届出日：令和 2 年 5 月 28 日

リコール届出番号	外-3036	リコール開始日：準備出来次第	
届出者の氏名又は名称	Groupe PSA Japan株式会社 代表取締役社長 アンジェロ シモーネ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オート Mobil・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール)		
不具合部位（部品名）	動力伝達装置（トランスミッションオイルクーラーの冷却水ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションオイルクーラーの冷却水ホースにおいて、ホースクランプの締め付け作業が不適切なため、当該クランプが正しく締め付けられていないものがある。そのため、当該ホース接続部より冷却水が漏れ、警告灯が点灯し、最悪の場合、冷却水が不足してオーバーヒートを起こすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、冷却水ホースのホースクランプを点検し、当該クランプが締め付けられていない場合は締め付ける。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者 : 対象台数が極めて少数であり、全ての使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。</li> <li>● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-3036のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	LDA-T9WYH01	308	VF3LCYHZRKS071828～VF3LCYHZRKS076043 平成31年3月19日	4台	
	LDA-T9YH01		VF3LBYHZRKS073516～VF3LBYHZRKS075652 平成31年3月19日	2台	
合計	計2型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成31年3月19日	計6台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

## 改善箇所説明図

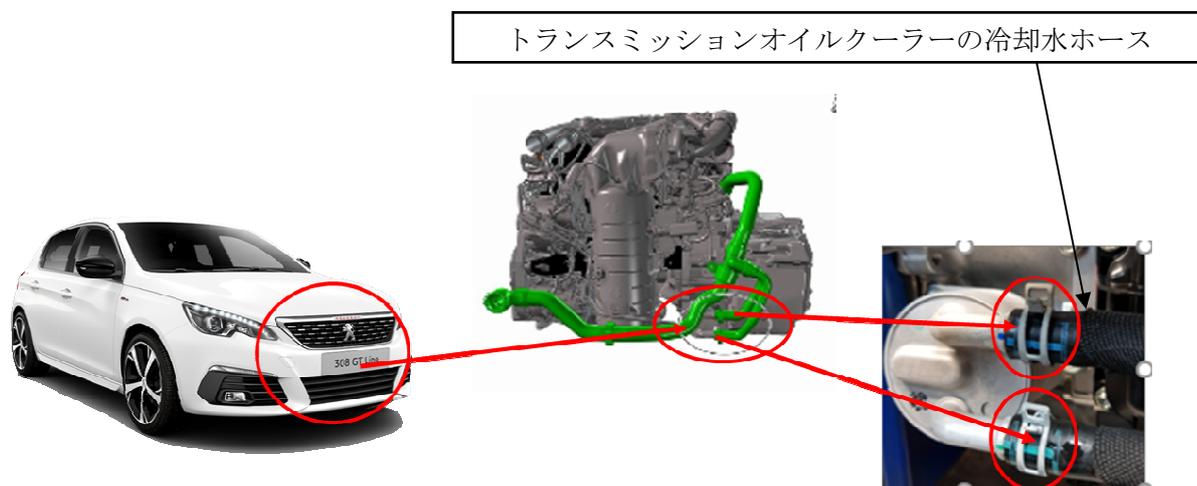

注：  は対策を施す箇所を示す

### 不具合の内容

トランスミッションオイルクーラーの冷却水ホースにおいて、ホースクランプの締め付け作業が不適切なため、当該クランプが正しく締め付けられていないものがある。そのため、当該ホース接続部より冷却水が漏れ、警告灯が点灯し、最悪の場合、冷却水が不足してオーバーヒートを起こすおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、冷却水ホースのホースクランプを点検し、当該クランプが締め付けられていない場合は締め付ける。

### 識別

運転席側ドアロックストライカー上側の固定ボルトの頭に黄色のペイントをする。