

Audi e-tron 充電フラップモジュールの改修

サービスキャンペーン通知日	2021年9月22日
不具合の内容	充電システムの充電フラップモジュールにおいて、構成部品の充電インジケータの製造公差の設定が不適切なため、当該コネクタと配線側コネクタに生じる隙間から内部に水分が浸入し、当該モジュールの通信が途絶えることがあります。そのため、充電フラップ解除ボタンの信号が当該モジュールのドライブユニットに届かず、フラップが自動で開かなくなるおそれがあります。
改善の内容	全車両、充電インジケータの内部に水分の浸入がないか確認し、浸入がない場合は、コネクタに防水シーリングを塗布します。水分が浸入している場合は、充電フラップモジュールを新品と交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-GEEAS	アウディ e-tron	WAUZZZGE0LB033489～ WAUZZZGEXLB036030 令和2年7月1日～令和2年10月13日	306	
			(輸入期間の全体の範囲) 令和2年7月1日～令和2年10月13日	(計306台)	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所



注： は、点検および交換する部品を示す。

識別： 車体側の左リヤドアヒンジの下に「93H6」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。

