

自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年11月21日

リコール届出番号	外-1351	リコール開始日	平成18年11月21日
届出者の氏名又は名称	オーディジャパン株式会社 代表取締役社長 ヴァルター ハーネック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：オーディ株式会社 問い合わせ先： アウディコミュニケーションセンター (フリーダイヤル)0120-598106 (アドレス)http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	電気装置(配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の始動スイッチにおいて、スイッチケースの強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、スイッチケースが破損し、最悪の場合、原動機の始動後も始動スイッチが規定の位置まで戻らず、前照灯、方向指示器、窓拭き器等が点灯又は作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両点検し、当該始動スイッチを対策品と交換する。		
不具合件数	44件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省の調査指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメールで通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1351のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考	
オーディ	E-8DADR	オーディA4 1.8	WAUZZZ8DZTA048991 ~ WAUZZZ8DZTA325119 平成7年10月25日 ~ 平成8年10月1日	3,292		
			WAUZZZ8DZVA000111 ~ WAUZZZ8DZVA293111 平成8年9月2日 ~ 平成9年10月3日	4,912		
	E-8DAEBF	オーディA4 1.8 Tクワトロ	WAUZZZ8DZTA048986 ~ WAUZZZ8DZTA330834 平成7年11月22日 ~ 平成8年9月18日	891		
			WAUZZZ8DZVA000116 ~ WAUZZZ8DZVA294014 平成8年9月2日 ~ 平成9年9月25日	804		
	E-8DABC	オーディA4 2.6	WAUZZZ8DZTA049006 ~ WAUZZZ8DZTA330386 平成7年10月25日 ~ 平成8年9月18日	1,982		
			WAUZZZ8DZVA000117 ~ WAUZZZ8DZVA294407 平成8年9月18日 ~ 平成9年11月17日	2,541		
	E-8DAAHF	オーディA4 2.8クワトロ	WAUZZZ8DZTA050400 ~ WAUZZZ8DZTA329587 平成7年12月8日 ~ 平成8年9月2日	468		
	E-8DACKF		WAUZZZ8DZVA000115 ~ WAUZZZ8DZVA235714 平成8年11月6日 ~ 平成9年7月3日	413		
		計5型式	計4車種	輸入期間の範囲 平成7年10月25日 ~ 平成9年11月17日	15,303	

備考) 本届出は、平成13年9月13日に届け出たリコール届出番号「外-898」の対策が不十分であったため、対策内容及び対象範囲を見直し、再度対策を実施するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。