

リコール届出一覧表


リコール届出日:令和 04 年 11 月 22 日

リコール届出番号	外-3515	リコール開始日	令和 04 年 11 月 22 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-840-240 製作国 : フランス共和国 製作者名 : DS Automobiles 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル : TEL:0120-92-6813 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	① 原動機(エンジンコントロールユニット) ② 動力伝達装置(リアドライブシャフト固定ナット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットのソフトウェア及びリアドライブシャフト固定ナットの締付トルクが不適切なため、特定の走行条件下で開発時の想定を上回るねじり応力がリアドライブシャフトに発生し、リアドライブシャフトが破断するおそれがある。このため、異音の発生とともに警告灯が点灯するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、 ①エンジンコントロールユニットのソフトウェアを対策プログラムに書き換える。 ②リアドライブシャフト固定ナットを新品に交換し、規定トルク値で締め付ける。		
不具合件数	2 件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ブジョー	3LA-P845G06H	「3008 HYBRID4」	VF3M45GBULS170883～VF3M45GBUMS233200 令和 02 年 12 月 07 日～令和 04 年 02 月 08 日	334 台	
DS	3LA-X745G06H	「DS 7 クロスバック E-TENSE」	VR1J45GBULY029187～VR1J45GBUMY528827 令和 02 年 12 月 07 日～令和 03 年 12 月 08 日	84 台	
	(2 型式)	(2 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 令和 02 年 12 月 07 日～令和 04 年 02 月 08 日	(計 418 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図

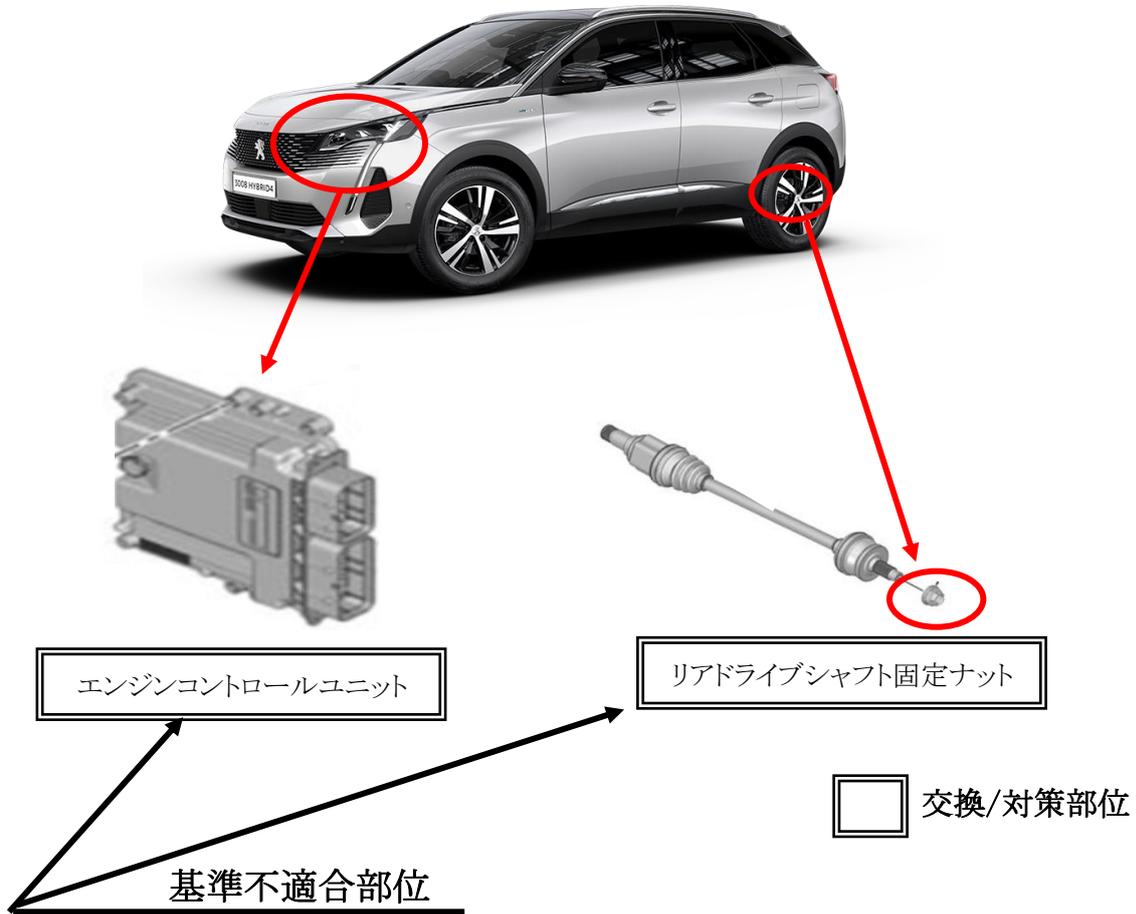

エンジンコントロールユニットのソフトウェア及びリアドライブシャフト固定ナットの締めトルクが不適切なため、特定の走行条件下で開発時の想定を上回るねじり応力がリアドライブシャフトに発生し、リアドライブシャフトが破断するおそれがある。このため、異音の発生とともに警告灯が点灯するおそれがある。

改善の内容

全車両、

- ① エンジンコントロールユニットのソフトウェアを対策プログラムに書き換える。
- ② リアドライブシャフト固定ナットを新品に交換し、規定トルク値で締め付ける。

識別：車台番号打刻の上段左側に白色のペイントを塗る。