


リコール届出日：令和5年10月5日

リコール届出番号	外-3699	リコール開始日	令和5年10月5日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シーパース	製作国: 英国 製作者名: ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先: ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料供給モジュールのフランジ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置の燃料タンクにある燃料供給モジュールにおいて、燃料供給モジュールフランジ部の部品設計が不適切なため、周囲の温度が高く、品質が悪い燃料を使用した際、過剰な電流が流れるとフランジ上部の電気コネクターが過熱し、フランジが溶損することがある。そのため、フランジの溶損箇所から少量の燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コネクター・ハーネス付き燃料供給モジュールのフランジを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問等により通知する。 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BADDB	ベンティガ W12	SJAAB14V4HC011148～SJAAB14V1LC031048 平成28年1月12日～令和2年3月12日	373	
	7BA-BADDB	ベンティガ W12 Speed	SJAAN14V5LC029029～SJAAN14VXPC021742 令和元年9月17日～令和5年7月4日	101	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年1月12日～令和5年7月4日		(計474台)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

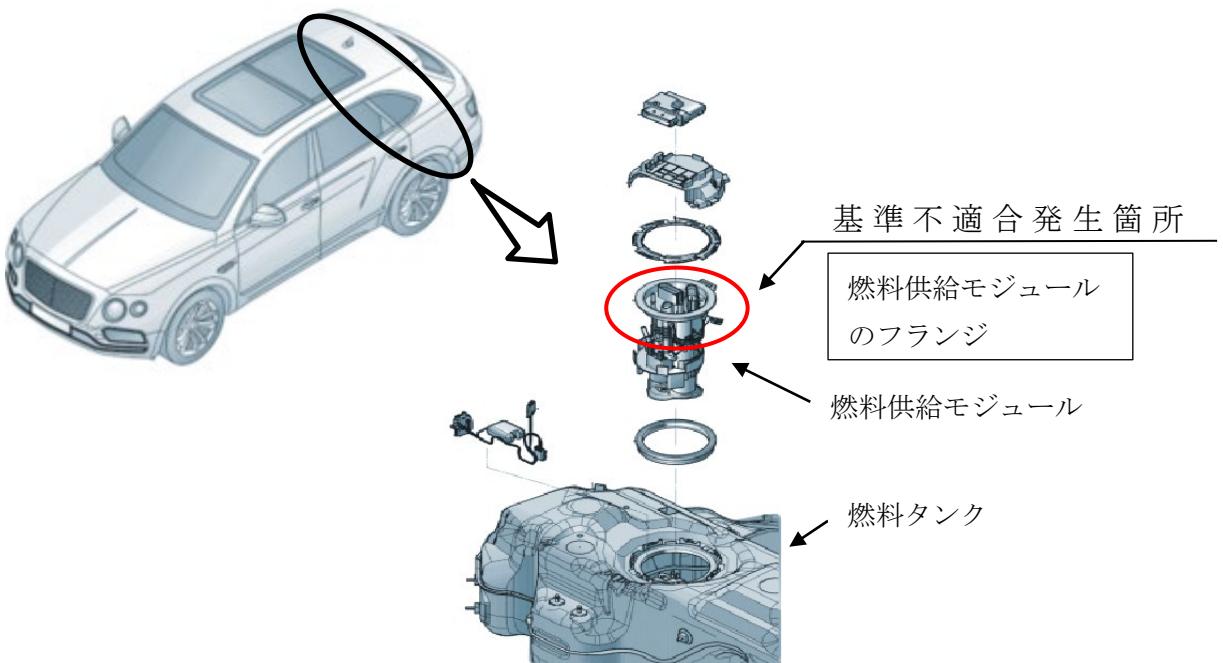

燃料装置の燃料タンクにある燃料供給モジュールにおいて、燃料供給モジュールフランジ部の部品設計が不適切なため、周囲の温度が高く、品質が悪い燃料を使用した際、過剰な電流が流れるとフランジ上部の電気コネクターが過熱し、フランジが溶損することがある。そのため、フランジの溶損箇所から少量の燃料が漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、コネクター・ハーネス付き燃料供給モジュールのフランジを対策品に交換する。

注：□は交換する部品を示す。

識別： フューエルフィラーフラップのアームに銀色のペイントを塗布する。