

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線 42361

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年3月27日

リコール届出番号	外3786	リコール開始日	令和6年3月28日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 長谷川 正敏 問い合わせ先：BMWカスタマー・インタラクションセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、組立工程が不適切なため、燃料ポンプと接続する燃料ホースの片耳ホースクランプの圧着が不十分なものがある。そのため、エンジン始動時などに高い燃料圧力がかかる場合、燃料ホースが外れ、ガソリンが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ホースクランプの取り付け状態を点検し、必要に応じて当該クランプの交換を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの報告		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車の識別：弊社ホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	8BL-K16AA	「BMW K1600GT」	WB10F2105N6F02533 ~ WB10F2101R6J11544 令和3年9月20日 ~ 令和5年9月5日	96台	
		「BMW K1600GTL」	WB10F3103N6F02116 ~ WB10F310XP6H28365 令和3年9月17日 ~ 令和5年2月27日	102台	
		「BMW K1600B」	WB10F6102N6F02965 ~ WB10F610XR6J19441 令和3年10月1日 ~ 令和5年9月19日	34台	
	(1型式)	(3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年9月17日 ~ 令和5年9月19日	(計 232台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。