

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 21 年 9 月 15 日

リコール届出番号	外-1610	リコール開始日	平成 21 年 9 月 16 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 R. クルーガー	製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリー ダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	制動装置(リザーバータンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントブレーキのリザーバータンクにおいて、原動機の最高回転付近における車両振動評価が不十分なため、原動機の最高回転付近において長時間連続走行した場合に、車両振動により当該タンク内のブレーキ液に気泡が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキ配管に気泡が混入し、最悪の場合、フロントブレーキの制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントブレーキリザーバータンクにスクリーンインサートを取り付ける。  全車両、ライダーズマニュアルにスクリーンインサートに関する説明を記した追補版を差し込む。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1610 を貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	K 1300 R	BMW K1300R	WB105180X9ZV77314 ~ WB105180X9ZV79642 平成 20 年 11 月 1 日 ~ 平成 21 年 5 月 18 日	136 台	,
BMW	K 1300 S	BMW K1300S	WB10508049ZV65279 ~ WB10508089ZV68430 平成 20 年 11 月 1 日 ~ 平成 21 年 5 月 18 日	237 台	,
BMW	K 1300 GT	BMW K1300GT	WB10538099ZW00173 ~ WB105380X9ZW02854 平成 20 年 11 月 24 日 ~ 平成 21 年 6 月 1 日	157 台	,
BMW	K 1300 R	BMW K1300R	WB10518089ZV79676 ~ WB10518059ZV79746 平成 21 年 6 月 1 日 ~ 平成 21 年 6 月 8 日	3 台	

BMW	K 1300 S	BMW K1300S	WB10508039ZV68609 ~ WB10508029ZV68617 平成 21 年 6 月 1 日 ~ 平成 21 年 6 月 1 日	4 台	
BMW	K 1300 GT	BMW K1300GT	WB10538049ZW02896 ~ WB10538069ZW02902 平成 21 年 6 月 1 日 ~ 平成 21 年 6 月 1 日	2 台	
	(3 型式)	(3 車種)	( 製作期間全体の範囲 ) 平成 20 年 11 月 1 日 ~ 平成 21 年 6 月 8 日	539 台	530 539

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。