

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年 1月12日

リコール届出番号	外-1628	リコール開始日	平成22年 1月13日			
届出者の氏名又は名称	フォード・ジャパン・リミテッド 代表取締役 日本における代表者 ランディ・クリーガー	<table border="1"> <tr> <td>製作国：アメリカ合衆国</td> </tr> <tr> <td>製作者名：フォード自動車株式会社</td> </tr> <tr> <td>問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175</td> </tr> </table>		製作国：アメリカ合衆国	製作者名：フォード自動車株式会社	問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175
製作国：アメリカ合衆国						
製作者名：フォード自動車株式会社						
問い合わせ先：お客様相談室 0120-125175						
不具合の部位	定速走行装置 解除スイッチ					
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキのマスターシリンダーに取付けられている定速走行装置解除スイッチにおいて、当該解除スイッチ内部のシール構造が不適切なため、ブレーキ液が漏れて内部の電気端子にかかり、接点が腐食することがある。そのため、スイッチ内部の抵抗値が高くなり、スイッチが加熱されて溶解し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。					
改善措置の内容	全車両、定速走行装置解除スイッチ及び配線を対策品に交換する。					
不具合件数	国内： 0件	事故の有無	国内： 無し			
発見の動機	本国メーカーからの情報による。					
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-1628のステッカーを貼付する。 					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
フォード	E-1FMXU24	エクスプローラー	1FMDU24X8SUA00294～1FMDU24X4TUC98053 平成6年11月2日～平成8年4月16日	677台	
	E-1FMXU34		1FMDU34X7SUA00292～1FMDU34X5VZC07948 平成6年11月15日～平成9年6月9日	6157台	
	E-1FMXSU24		1FMDU24E2VUA00004～1FMDU24E5VUB12697 平成8年8月13日～平成8年12月7日	236台	
	E-1FMXSU34		1FMDU34E3VA00022～1FMDU34E5VZC08077 平成8年7月23日～平成9年7月22日	4036台	
	GF-1FMEU74		1FMDU73E52ZA63224～1FMDU73E82ZB78139 平成12年5月18日～平成14年1月30日	1033台	
	GF-1FMWU74		1FMDU74W72ZA16414～1FMDU74W42ZB96211 平成13年4月25日～平成14年2月20日	854台	
	GH-1FMEU74		1FMDU73E32ZB88495～1FMDU73E82ZC80637 平成14年2月18日～平成14年8月20日	645台	
	GH-1FMWU74		1FMDU74W52ZC19110～1FMDU74W92ZC80928 平成14年3月22日～平成14年8月15日	91台	
	(計 8 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 6年 11月2日～平成 14年 8月15日	(計13,729台)	

(備考) 本件は、平成 18 年 10 月 26 日付け「届出番号外-1346」、平成 19 年 10 月 4 日付け「届出番号外-1433」にて届出を行ったものですが、リコール対象車の台数を追加し、新たに届出するものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。