

連絡先 自動車交通局技術安全部 審査課リコール対策室
TEL : 03-5253-8111 内線 : 42353
アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 19 年 2 月 6 日

リコール届出番号	外-1377	リコール開始日：平成 19 年 2 月 6 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 奥井 俊史 (製作国：アメリカ合衆国) (製作者名：ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先：03-3457-0993)		
不具合部位（部品名）	かじ取り装置（フロントフェンダー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前方フレームに装着されているボルテージレギュレーター（電圧調整器）とフロントフェンダー（泥よけ）の隙間が十分に確保されていないため、フロントサスペンションが最も収縮した場合、レギュレーターとフロントフェンダーが干渉することがある。そのため、そのまま使用を続けると、フロントフェンダーがレギュレーターに噛み込むことがあり、最悪の場合、操縦不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、取付金具を使用してボルテージレギュレーターを移設する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	米国メーカーからの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	● 使用者：ダイレクトメールで通知する。 ● 自動車整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、フレームヘッド部に外-1377 ステッカーを貼付する。		

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	CN2	XL883 スポーツスター 883	5HD4CN2187K400356~5HD4CN21X7K426831 平成18年7月14日~平成18年12月15日	179台	
ハーレー ダビッドソン	CP2	XL883C スポーツスター 883カスタム	5HD4CP2167K401470~5HD4CP2157K426635 平成18年7月18日~平成18年12月15日	14台	
ハーレー ダビッドソン	CR2	XL883L スポーツスター 883ロー	5HD4CR2157K400225~5HD4CR2147K426671 平成18年7月7日~平成18年12月15日	400台	
ハーレー ダビッドソン	CS2	XL883R スポーツスター 883R	5HD4CS2137K400277~5HD4CS2197K426804 平成18年7月7日~平成18年12月15日	331台	
ハーレー ダビッドソン	CT3	XL1200C スポーツスター 1200カスタム	5HD1CT3167K400250~5HD1CT3107K426150 平成18年7月14日~平成18年12月11日	122台	
ハーレー ダビッドソン	CV3	XL1200R スポーツスター 1200ロードスター	5HD1CV3157K400218~5HD1CV3127K426758 平成18年7月7日~平成18年12月15日	407台	
ハーレー ダビッドソン	CX3	XL1200L スポーツスター 1200ロー	5HD1CX3197K400427~5HD1CX3187K426887 平成18年7月7日~平成18年12月15日	540台	

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および輸入期間	リコール 対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	CY3	XL50 スポーツスター 50周年記念 限定モデル	5HD1CY31X7K400183～5HD1CY3127K417513 平成18年6月22日～平成18年10月23日	151台	
合計	計8型式	計8車種	(輸入期間の全体範囲) 平成18年6月22日～平成18年12月15日	2144台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。