

| | |
|------|---|
| 連絡先 | 自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353 |
| アドレス | http://www.mlit.go.jp |

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 22 年 7 月 2 日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|-----------------|
| リコール届出番号 | 外-1682 | リコール開始日 | 平成 22 年 7 月 2 日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 ローランド・クルーガー 製造国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・サポート (フリーダイヤル) 0120-55-3578 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 灯火装置 (テールレンズ) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | テールレンズのシーリング材が不適切なため、シーリング材の気化成分により発光ダイオード (LED) の電気基板の接続部が腐食して、接触不良をおこすことがある。そのため尾灯および駐車灯が点灯しないおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、テールレンズの尾灯および駐車灯の点灯状況を確認し、左右とも点灯した場合はテールレンズのシーリング材を対策品と交換し、片方どちらかが点灯しない場合はテールレンズを左右とも対策品と交換する。 | | |
| 不具合件数 | 5 件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 市場からの報告による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1682 のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|----------|-------------------|---|-------------|----|
| BMW | ABA-UL20 | BMW 120i カブリオレ | WBAUL52090VE84014 ~ WBAUL52050VE85998 平成 19 年 11 月 27 日 ~ 平成 21 年 4 月 18 日 | 975 | |
| | | | WBAUL52080VL54500 ~ WBAUL52070VL55069 平成 21 年 4 月 20 日 ~ 平成 21 年 10 月 8 日 | 144 | |
| | ABA-UC35 | BMW 135i クーペ | WBAUC72000VF18112 ~ WBAUC72040VF21997 平成 19 年 12 月 5 日 ~ 平成 21 年 10 月 6 日 | 1426 | |
| | | | WBAUC72040VM39300 ~ WBAUC72030VM39319 平成 21 年 10 月 6 日 ~ 平成 21 年 10 月 12 日 | 15 | |
| | (2 型式) | (2 車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成 19 年 11 月 27 日 ~ 平成 21 年 10 月 12 日 | (計 2,560 台) | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。