

連絡先	自動車交通局技術安全部 審査課 リコール対策室 TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 19 年 2 月 22 日

リコール届出番号	外-1383	リコール開始日	平成 19 年 2 月 23 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 J. コルドバ	製作国: ドイツ連邦共和国 製作者名: バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: カスタマーセンター (フリー ダイヤル) 0120-55-3578	
不具合の部位(部品名)	原動機 (オイルタンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のオイルタンクの構造が不適切なため、外気温が氷点下以下の気候条件下でエンジンの始動・停止を伴う短距離・低速の運転を繰り返した場合、ブローバーガスに含まれる水分がブリーザーパイプ開口部で凍結することがある。そのため、そのまま使用を続けると、オイルタンクの内圧が上昇してタンクが破損し、最悪の場合、漏れたオイルが後輪に付着し、車両が転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンオイルタンクキャップを圧力制御弁内蔵の対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクト メールで通知する。</li> <li>・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 対策実施済車には、シート下のフレームに外-1383 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	K 1200 S	BMW K 1200 S	WB10581J55ZL91265～WB10581J35ZL99929 平成 16 年 9 月 24 日～平成 17 年 6 月 27 日	459 台	
			WB10581J46ZR80566～WB10581J27ZR87226 平成 17 年 8 月 8 日～平成 18 年 12 月 11 日	507 台	
	K 1200 R	BMW K 1200 R	WB10584076ZN10096～WB10584JX7ZN20096 平成 17 年 2 月 14 日～平成 19 年 1 月 8 日	539 台	
	K 1200 GT	BMW K 1200 GT	WB10587J36ZN65570～WB10587J37ZN71502 平成 18 年 3 月 1 日～平成 18 年 12 月 11 日	294 台	
	K 1200 RS	BMW K1200 RS	WB10585JX7ZP75197～WB10585J77ZP75366 平成 18 年 11 月 1 日～平成 18 年 11 月 13 日	111 台	
	(計 4 型式)	(計 4 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 16 年 9 月 24 日～平成 19 年 1 月 8 日	計 1,910 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。