

連絡先：自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL：03-5253-8111 内線 42354 アドレス：http://www.mlit.go.jp
--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年5月9日

リコール届出番号	外-1835	リコール開始日	平成24年 5月 10日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ラッセル・マクドナルド・アンダーソン [製作国：英国 製作者名：ジャガーカーズ社] 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772 		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（リヤランプユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤランプユニットにおいて、通気用ラバーチューブに含まれる硫黄成分が水分を含んだ温かい通気と反応し、LED電気基盤を腐食させる硫化ガスが発生する。そのため、LEDを使用している制動灯及び尾灯の電気基盤が腐食し、制動灯及び尾灯が部分的に点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、硫黄フリーの通気用ラバーチューブと交換する。また、制動灯及び尾灯が点灯していない場合はリヤランプユニットを対策品と交換する。		
不具合件数	22件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-1835のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	CBA-J05FA	XF 3.0	SAJKC06H39FR00058～SAJKC05HXAFR58867 平成 20年2月25日～平成 21年10月19日	775	
	CBA-J05HA	XF 4.2	SAJKA06K09HR00055～SAJKA06K79HR46854 平成 20年2月15日～平成 21年4月8日	82	
	CBA-J051A	XF Super V8	SAJKC07L391R00089～SAJKC07L291R45279 平成 20年 1月 22日～平成 21年 1月 21日	109	
	CBA-J05LB	XF Premium Luxury	SAJKC06P6ALR44052～SAJKA07P1ALR51883 平成 21年5月13日～平成 21年6月16日	7	
	CBA-J05MB	XFR	SAJKA08R2AMR44063～SAJKC07J4AMR61212 平成 21年6月1日～平成 21年12月23日	11	
	(計 5型式)	(計 5車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 20年1月22日～平成 21年12月23日	(計984台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。