

連絡先 自動車交通局技術安全部 審査課リコール対策室
 TEL : 03-5253-8111 内線 : 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 19 年 5 月 23 日

リコール届出番号	外-1405	リコール開始日 : 平成 19 年 5 月 23 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 奥井 俊史 (製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 03-3457-0993)		
不具合部位 (部品名)	バッテリー配線		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリー配線の取り回しが不適切なため、当該配線とオイルタンクが干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動等により配線が損傷し、エンジンオイル配管等と短絡して、配管が高温となり金属メッシュ部とゴム配管を溶損させ、オイルが漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該配線が干渉しないようにバッテリートレーを新たに取り付ける。なお、当該配線が損傷しているものは配線を交換する。		
不具合件数	5 件	事故の有無	0 件
発見の動機	米国本社からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : ダイレクトメールで通知する。 ● 自動車整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、フレームヘッド部に外-1405 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および輸入期間	リコール 対象車の台数
ハーレー ダビッドソン	BV5	FXST ソフテイル・ スタンダード	5HD1BV5107Y017817 ~ 5HD1BV5117Y076438 平成18年7月19日~平成19年4月6日	217 台
ハーレー ダビッドソン	BW5	FLSTC ヘリテージ・ソフテイル・ クラシック	5HD1BW5107Y010226 ~ 5HD1BW5127Y076583 平成18年7月19日~平成19年5月1日	557 台
ハーレー ダビッドソン	BX5	FLSTF ファットボーイ	5HD1BX5167Y017803 ~ 5HD1BX5187Y076593 平成18年7月19日~平成19年4月12日	518 台
ハーレー ダビッドソン	BY5	FLSTSC ソフテイル・ スプリンガー・クラシック	5HD1BY5127Y017822 ~ 5HD1BY5127Y076627 平成18年7月19日~平成19年4月12日	153 台
ハーレー ダビッドソン	JA5	FXSTB ナイトトレイン	5HD1JA5137Y017922 ~ 5HD1JA51X7Y076529 平成18年7月19日~平成19年4月12日	138 台
ハーレー ダビッドソン	JB5	FXSTD ソフテイル・デュース	5HD1JB51X7Y018118 ~ 5HD1JB5197Y076477 平成18年7月19日~平成19年4月6日	65 台

ハーレー ダビッドソン	JD5	FLSTN ソフテイル・デラックス	5HD1JD5177Y017892 ~ 5HD1JD5177Y076621 平成18年7月19日～平成19年4月6日	312 台
ハーレー ダビッドソン	JL5	FXSTC ソフテイル・カスタム	5HD1JL5157Y010224 ~ 5HD1JL5137Y076609 平成18年7月19日～平成19年4月6日	520 台
合計	計 8 型式	計 8 車種	(輸入期間の全体範囲) 平成 18 年 7 月 19 日～平成 19 年 5 月 1 日	計 2,480 台

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。