


Audi e-tron エアコンプレッシャー/テンパレチャーセンサーの点検改修

サービスキャンペーン通知日	2023年11月2日
不具合の内容	エアコンシステムの冷媒の圧力および温度を測定しているセンサー（プレッシャー/テンパレチャーセンサー）において、製造過程の材料選定が不適切なため、はんだ付け部分が劣化し、配線の接合が外れるものがあります。そのため、センサーが機能しなくなり、エアコンが作動しなくなるおそれがあります。
改善の内容	全車両、プレッシャー/テンパレチャーセンサーを点検し、該当する場合はセンサーを対策品と交換します。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
アウディ	ZAA-GEEAS	アウディ e-tron	WAUZZZGE0LB033489～ WAUZZZGEXLB036030 令和2年7月1日～令和3年12月1日	353	
	ZAA-GEEASB	アウディ e-tron 50	WAUZZZGEOMB010876～ WAUZZZGEXMB040399 令和2年12月7日～令和3年12月1日	177	
			（輸入期間の全体の範囲） 令和2年7月1日～令和3年12月1日	（計530台）	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

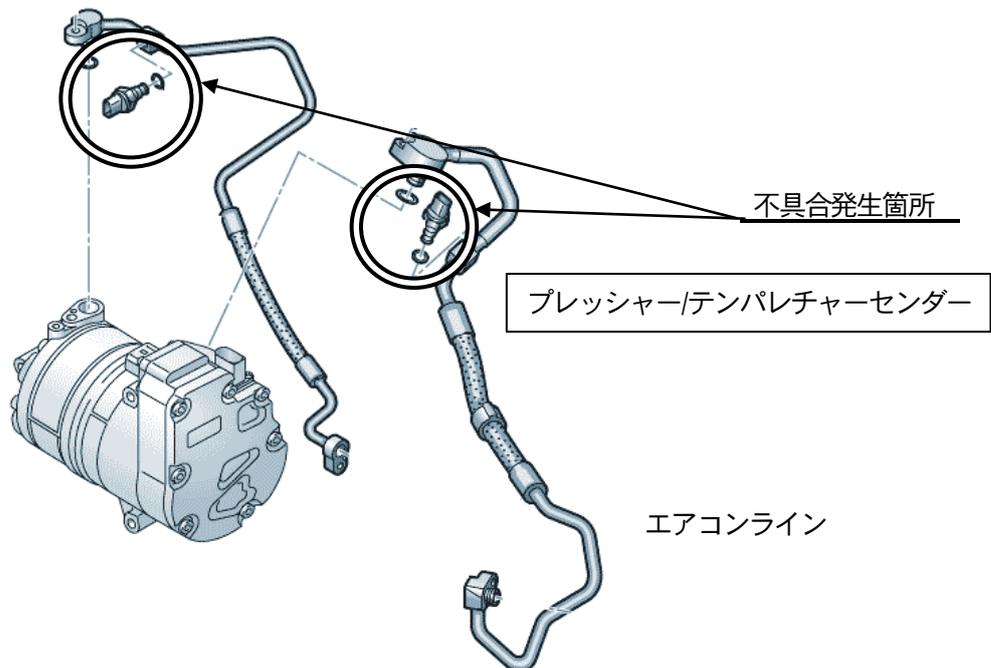

注： は、点検・交換する部品を示します。

識別： 「87H9」と記入したキャンペーンステッカーが貼付してあります。
ステッカーの貼付場所につきまして、Audi 正規販売店へお問い合わせ願います。

